

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年10月3日

リコール届出番号	5552	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	かじ取装置 (電動パワーステアリングギヤボックス)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングギヤボックスにおいて、ギヤ同士の噛み合わせ荷重設定が不適切なため、噛み合い部に塗布したグリースが押し出され、摺動抵抗が増加することがある。そのため、ステアリングを操作するときの操作力が増大するおそれがある。			
改善措置の内容	① 全車両、ギヤを噛み合わせるためのスプリングを対策品に交換するとともに、グリースをウォームホイールの噛み合い部に塗布する。 ② 全車両、ステアリングギヤボックスを対策品のスプリングが組み込まれたものと交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。			
不具合件数	134件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	5BA-RZ3	「ZR-V」	RZ3-1000026~RZ3-1005690 令和4年11月2日~令和6年5月10日	5,665	①
			RZ3-1100001~RZ3-1100384 令和6年5月14日~令和6年9月16日	384	
	5BA-RZ5		RZ5-1000021~RZ5-1001488 令和4年11月2日~令和6年4月17日	1,468	
			RZ5-1100001~RZ5-1100124 令和6年5月15日~令和6年9月2日	124	
	6AA-RZ4		RZ4-1000039~RZ4-1028232 令和4年10月19日~令和6年5月27日	28,194	
			RZ4-1100001~RZ4-1107279 令和6年5月27日~令和6年9月5日	7,279	
	6AA-RZ6		RZ6-1000038~RZ6-1012969 令和4年10月19日~令和6年5月27日	12,932	
			RZ6-1100001~RZ6-1103290 令和6年5月27日~令和6年9月4日	3,290	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	5BA-FL1	「シビック」	FL1-1300030～FL1-1300335 令和6年8月8日～令和6年9月2日	306	①
	6AA-FL4		FL4-1000035～FL4-1006601 令和4年6月2日～令和5年9月25日	6,567	
			FL4-1100003～FL4-1103596 令和5年10月12日～令和6年7月3日	3,594	
			FL4-1200010～FL4-1200461 令和6年8月8日～令和6年9月9日	452	
	6BA-FL1		FL1-1000060～FL1-1008657 令和3年7月5日～令和4年6月9日	8,598	
			FL1-1100001～FL1-1103218 令和4年7月5日～令和5年9月23日	3,218	
			FL1-1200003～FL1-1202114 令和5年10月12日～令和6年7月3日	2,112	
	6BA-FL5		FL5-1000033～FL5-1006332 令和4年8月11日～令和5年10月10日	6,283	②
			FL5-1100002～FL5-1105759 令和5年10月16日～令和6年7月2日	5,758	
			FL5-1200001～FL5-1201319 令和6年7月8日～令和6年9月5日	1,319	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年7月5日～令和6年9月16日	(計97,543台)	① 84,183 ② 13,360